

SPEEDOHEALER v4



Guida di installazione cablaggio **SH-HO4** - F21077

Applicazioni:

Honda: **VT750 Shadow** (1997-2006)

Attenzione: Non tentare di installare il prodotto se non si ha un minimo di esperienza meccanica. Lo SpeedoHealer è studiato per migliorare la precisione del tachimetro. Tuttavia Healtech Electronics Ltd e i suoi distributori non sono responsabili di qualsiasi perdita, danneggiamento o sanzioni causate dall'installazione impropria e da lettura non esatta della velocità

1. Localizzare il connettore del sensore velocità

Preparazione:

- La chiave di avviamento deve essere in posizione OFF.
- Aprire il faro anteriore della moto.

Il connettore a 3-pin del sensore è all'interno del faro

Convalida:

Scollegare il connettore di sensore velocità (utilizzare eventualmente un cacciavite a testa piatta per dividere il connettore). Far girare la ruota posteriore con la moto accesa. Se il tachimetro senza 0, spegnere la moto e procedere al prossimo passo. Altrimenti, provare di nuovo con un altro connettore.

2. Installazione

1. Dopo aver scollegato il connettore del Sensore Velocità, collegare i due connettori a 3 pin, maschio e femmina. Assicurarsi che le connessioni siano ben salde.
2. Collegare il cablaggio a 4 pin dello SpeedoHealer alla centralina dello SpeedoHealer.
3. Controllare se lo SpeedoHealer funziona adeguatamente:
 - Chiave di avviamento su OFF.
 - Premere **SEL** e tenerlo premuto mentre si gira la chiave su ON. [t] (test) dovrebbe essere indicato sul display. Rilasciare il tasto.
Il tachimetro dovrebbe indicare un numero diverso da zero.
 - Far girare la ruota posteriore.
[t] dovrebbe lampeggiare mentre la ruota gira.
 - Premere **SEL** per uscire dalla modalità Test.
Il tachimetro dovrebbe lavorare come se lo SpeedoHealer non fosse installato.

Se il test fallisce, scollegare i connettori da 3 pin e da 4 pin e controllare se i pin sono piegati o malposizionati.
4. Posizionare la centralina dello SpeedoHealer all'interno del faro anteriore utilizzando la striscia di velcro fornita.
Non piegare il cablaggio dello SpeedoHealer vicino ai connettori, altrimenti i pin potrebbero rompersi.
5. Collegare il connettore a due pin del pulsante remoto. Far scorrere il cablaggio verso la parte frontale della moto e fissare il pulsante sulla strumentazione con le fascette fornite.
Se si desidera, si può facilmente cambiare la lunghezza di questo cablaggio o sostituire il pulsante remoto a proprio piacimento.
6. Sul sito www.speedohealer.com è disponibile un calcolatore online per il settaggio del vostro SpeedoHealer. In alternativa, fare riferimento alla Guida di Utilizzo fornita.